

## COMPATIBILITEIT SOFTWARE 8000X

	Ring 4382 / 4382+	8000C/M	8007	8008
Aspiratiemelder LRS compact/EB	2.20 > / 3.02 >	2.40 >	2.40 >	2.40 >
Probleem met draadbreek bewaking 8613	-	2.40R3	2.40R3	2.40R3
Probleem met beschrijven eproms 8008	-	-	-	2.40R4
Melderserie 80xxxx opm 1	2.20 > / 3.02 >	2.41 >	2.41 >	2.41 >
Probleem 8613 met een reactietijd van 40 sec.	-	2.42R3-4	2.42R3-4	2.42R3-4
Signaalgevers Esserbus-Plus	Nvt / 3.02 >	2.42R5 >	2.42R5 >	2.42R5 >
Bedieningspaneel O-1 of O-6 (sirenes uit)	-	2.42R5 >	2.42R5 >	2.42R5 >
Automatische melders uit de IQ8 serie	2.20 > / 3.02 >	2.42R6 >	2.42R6 >	2.42R6 >
Essernet met module stand E opm 2	-	2.42 >	2.42 >	2.42 >

De minimale stand van de software is versie 2.40R5, mits dit geen conflict geeft met de bovenstaande toepassingen.

### Opmerking 1

De ringlusmodulen met de softwarestanden 2.18 en 2.19 ondersteunen ook enkele melders uit 80xxxx serie. E.e.a. is proefondervindelijk vast te stellen.

### Opmerking 2

Deze stand is alleen noodzakelijk als er zich problemen voordoen met het essernet.